

ومن الجدير ذكره ضرورة تقليل الوقت المصروف على الاستدارة لاقل ما يمكن ، اذ ان اشتغال الحاصدة بدون عملية قطع وتغذية الاجزاء الاخرى يؤدي الى نتيجتين غير مرغوب فيهما ، الاولى طرد البذور خارج الحاصدة بسبب ثبات كمية الهواء المدفوعة من المروحة مع تناقص المحصول على الفرايل ، والثانية احتمال نزول التبن من خلال غربال التنظيف الى الاسفل مؤديا الى زيادة نسبته في الحبوب .

فحوصات التشفيل :

بالرغم من تنظيم اجزاء الحاصدة لمحصول معين بشكل صحيح ، الا انه قد تحدث بعض العوارض اثناء عملية الحصاد تؤدي الى سوء عملية الحصاد . لذا يتطلب الامر اجراء بعض الفحوصات وعلى فترات منتظمة طيلة اليوم . ادناه العوارض المحتمل حدوثها واسبابها وعلاجها .

العوارض ضمن مقدمة الحاصدة

نوع العارض	السبب المحتمل	العلاج
١ - تناثر البذور قبل وصولها القاطع .	١ - الاهتزاز الكبير للسنايل بسبب الدخول الخاطيء لالواح المراوح في المحصول .	تنظيم براغي تثبيت الالواح بوضع يجعلها تغذى القاطع والبريمة بشكل منتظم .
٢ - سرعة المراوح لا تلائم السرعة الارضية مسببة اهتزاز المحصول قبل قطعه .	٢ - سرعة المراوح لا تلائم السرعة الارضية مسببة اهتزاز المحصول قبل قطعه .	تنظم سرعة المراوح باختيار بكرة أو عجلة مسننة (مقادة) اذا كان التنظيم ميكانيكيا أو بواسطة عتلة التنظيم الهيدروليكية الخاصة لجعل المراوح يدفع السنايل برفق وانتظام .

نوع العارض	السبب المحتمل	العلاج
------------	---------------	--------

٣ - السرعة الارضية
كبيرة جدا بالنسبة الى المدى الذي يكون فيه
لظروف العمل . المراوح لا يضرب
السنابل .

ب - اكتظاظ النباتات
المقطوعة عند القاطع
وسقوطها من مقدمته
على الارض أى
فقدان السنابل عند
القاطع .

١ - سرعة المراوح عالية
خفض سرعة المراوح
لجعله يمر المحصول مسا
رقيقا ودفعه نحو القاطع .

٢ - قطر المراوح كبير
جدا بالنسبة لوقعه
ونحو الخلف بحيث يقرب
من السكين والبريمة .

٣ - منضدة التفذية
مرتفعة كثيرا بحيث
تكون السيقان
المقطوعة قصيرة جدا
بالنسبة للتفذية
المناسبة .

٢ - ضعف عملية القطع

١ - تمزق التبن وعدم
انتظام قطعه .

١ - استهلاك او كسر
أحد أو بعض أجزاء
وحدة القطع
كشفرات السكين ،
الحوافظ ، الواح
التحمل وغيرها .

٢ - السكين منحنية .
تعديلها وتعديل الحوافظ
ان لزم الامر .

٣ - ماسكات السكين
مشدودة كثيرا بحيث
لا تسمح بحرية
تردد السكين .

فحصها وتبديل الجزء
المستهلك .

فحص الماسكات وتعديل
وضعيتها بحيث تسمح
بحرية التردد .

نوع العارض	السبب المحتمل	الملاج
------------	---------------	--------

- ٤ - ارتخاء حركة السكين نتيجة وجود فراغ بين سطحها الاسفل والحوافظ .
 تعديل وضعيتها بتنظيم الواح التحمل بحيث يكون سطح السكين السفلي ملامسا للحوافظ .
- ٥ - انحناء الشفاه العليا للحوافظ .
 تعديل بحيث تكون حافتا الشفاه العليا لكل حافظ موازية للشفاه السفلي (الحافة القاطعة).
- ٦ - عدم انتظام ضربة السكين بالنسبة اطراف الشفرات الامامية للحوافظ .
 عند وسط الحوافظ العائدة لها عند نهاية كل ضربة .
- ٧ - سرعة السكين تختلف عن السرعة الموصى بها .
 اتباع سرعة المحرك بالمدى الموصى به في كتيب الارشادات .

٣ - ضعف اداء المراوح في عملية

- ا - التفاف الادغال حول المراوح .
 ١ - موضع المراوح غير صحيح وتنظيم الواحه غير ملائم .
 تقديم المراوح الى الامام مع خفضه قليلا . وتنظيم الالواح نحو الخارج لضمان عدم مسكها للمحصول .
- ٢ - سرعة المراوح عالية جدا .
 تقليل سرعة المراوح لجعل الادغال تسقط على المنضدة مع الحصول .
- ب - التفاف المحصول حول المراوح .
 ١ - النباتات طويلة ومتمايلة .
 يستعمل مرواح ذو الواح قليلة (ثلاثة الواح) .
- ٢ - سرعة المراوح عالية جدا .
 تقليل سرعته بحيث تكون سرعته المحيطة أكثر قليلا من سرعة الحاصدة الارضية .
- ٣ - المراوح منخفضة .
 رفعه قليلا .

٤ - تشابك المحصول مع بعضه ودفعه نحو الارض

- ١ - ضخامة كمية المحصول مضطجع استعمال المراوح ذو المحصول الداخلة والسرعة الارضية عالية. الاصابع اللاقطة مع للحاصدة . تخفيض السرعة الارضية.
- ب - دخول الشوائب اللقط من مستوى رفع جهاز اللقط الى والصخور داخل منخفض جدا . الاعلى . الحاصدة

٥ - تغذية المحصول خلال الناقله

- ١ - التغذية خلال الناقله ١ - تراكم المحصول على خفض مستوى المرواح . بشكل حزم . القاطع .
- ٢ - بعض اصابع الضم ازالة الصدا ووضع في البريمة لا تخرج زيت سهل خروج ودخول وتدخل في بيوتها . اصابع الضم في البريمة .
- ٣ - التفاف المحصول المقطوع حول جزء من البريمة . تنظيم البريمة .

العوارض ضمن وحدة الدياسة

- ١ - اختناق اسطوانة ١- انزلاق القايش على شد القايش باستعمال الدياسة بالمحصول . بكرة ادارة بكرة الشد المساعدة . الاسطوانة .
- ٢ - ضخامة كميات المحصول الداخلة الى وحدة الدياسة. تقليل السرعة الارضية.
- ٣ - خلوص الاسطوانة المقعر قليل جدا . الحد الملائم . يوسع الخلوص الى
- ٤ - سرعة المحرك زيادة سرعة المحرك منخفضة . وليس السرعة الارضية اى السير على السرعة البطيئة .

نوع العارض	السبب المحتمل	العلاج
	٥ - سرعة الاسطوانة واطئة .	زيادة السرعة حسب نوع المحصول .
ب - عدم فصل الحبوب من السنابل .	١ - طبيعة المحصول غير مناسبة للدياسة .	فحص المحتوى الرطوبي للحبوب قبل البدء بعملية الحصاد .
	٢ - سرعة الاسطوانة قليلة جدا .	زيادة السرعة بشكل يكفي لفصل البذور دون كسرها .
	٣ - عدم كفاية المحصول لسعة واحدة الدياسة .	خفض المنضدة لتقطع كمية اكبر من المحصول ، زيادة السرعة الارضية للحاصدة دون تغيير سرعة اسطوانة الدياتية .
	٤ - خلوص الاسطوانة- المقعر كبير جدا .	تقليل الخلوص .
	٥ - مرور السنابل من خلال فتحات المقعر .	اضافة قضبان جديدة الى قضبان المقعر لتقليل سعة الفتحات .
	٦ - عدم انتظام تغذية وحدة الدياتية .	التأكد من عمل مجموعة القطع او زيادة تغذية وحدة الدياتية (فقرة ٣) .
ج - زيادة نسبة البذور المكسورة او المهشمة .	١ - سرعة الاسطوانة كبيرة .	تقليل السرعة الى الحد المناسب .
	٢ - كثرة الكزرة العائدة الى وحدة الدياتية .	توسيع فتحات الغريبال العلوى قليلا مع زيادة كمية الهواء من المروحة .
	٣ - قلة كمية التبن الداخـل الى الحاصدة .	خفض مستوى مجموعة القطع ، زيادة السرعة الارضية لزيادة كمية المحصول الداخـل الى وحدة الدياتية .

نوع العارض	السبب المحتمل	العلاج
٤ - ضيق الخلوص بين جزئي وحدة الدياسة .	توسيع الخلوص .	
٥ - عدم انتظام تغذية وحدة الدياسة . القطع .	التأكد من عمل وحدة	
٦ - اعوجاج عمود البريمة مسببا عدم انتظام المسافة بين حواف زعنفتها و سطح المنضدة .	تعديل العمود او تبديله .	

العوارض ضمن وحدة التذرية

- أ - عدم طرد التبن من المشى .
- ١ - ارتخاء وسيلة النقل المستعملة في ادارة المتبعة بالحاصدة .
- مشى التبن .
- ٢ - قلة تردد او تذبذب مشى التبن .
- ملاحظة سرعة محرك الحاصدة ومدى مطابقتها للسرعة الموصى بها .
- ٣ - تراكم التبن عند مقدمة المشى .
- إبعاد الستارة الى الموضع الخلفي التالي لتقليل تراكم التبن .
- ب - فقدان الحبوب من مشى التبن .
- ١ - مشى التبن محمل بالتبن اكثر من السابقة .
- اللازم .
- ٢ - فتحات مشى التبن مسدودة .
- تنظيف فتحات المشى والتأكد من سرعتها الترددية او التذبذبية .

العوارض ضمن وحدة التنظيف

- أ - مواد غريبة مع الحبوب الناتجة .
- ١ - قلة تيار هواء المروحة .
- زيادة سرعة المروحة او توسع بواباتها .

نوع العارض	السبب المحتمل	العلاج
٢ - اتجاه تيار المروحة غير صحيح .	توجيه تيار المروحة باستخدام البوابات ليفطي معظم الجزء الامامي للغربال العلوى .	
٣ - فتحات الغربال العلوى واسعة أو الغربال التنظيف غير مناسب .	تنظيم فتحات الغربال العلوى مع استعمال غربال التنظيف المناسب .	
٤ - اختناق غربال التفريغ بالمقشر القش أو التبن المفروم .	توسيع خلوص المقعر لتقليل التبن فرم التبن مع زيادة تيار المروحة .	
ب - فقدان الحبوب من الغربال .	١ - اختناق الفرايبيل بالقش مسببا سريان الحبوب عليها وطردها بالهواء .	توسيع فتحات الغربال العلوى مع زيادة سرعة المروحة .
٢ - تراكم البذور على الغربال العلوى نتيجة عدم توجيه تيار الهواء بشكل صحيح .	تنظيم اتجاه تيار الهواء مع رفع امتداد الغربال العلوى وتنظيم فتحاته .	
٣ - كثرة القش والتبن المفروم على الغربال العلوى .	توسيع خلوص المقعر مع تقليل السرعة الارضية .	
٤ - تطاير الحبوب من على الفرايبيل بسبب زيادة سرعة تيار الهواء أو خطأ في اتجاهه .	تقليل سرعة الهواء مع تنظيم اتجاهه .	
ج - تيار الهواء غير كاف لعملية التنظيف .	١ - انسداد مشبك المروحة بالتبن والاوراق وغيرها .	يفتح المشبك وينظف .

نوع العارض	السبب المحتمل	العلاج
	٢ - موضع المروحة في علبتها غير صحيح وبالتالي عدم امكانها دفع تيار هواء كاف.	تنظيم موضعها .
	٣ - بوابات توجيه الهواء خاطئة التوجيه .	تنظيمها لدفع الهواء نحو مقدمة الفربال العلوى .
	٤ - سرعة المروحة قليلة . غير كافية .	زيادة سرعتها بابعاد فكي الكرة اى تصفير قطرهما .
	٥ - فتحة بوابات المروحة	فتح البوابات .

حاصدة الذرة الـ هراء :

لقد سبق اظهرت الى امكانية استخدام حاصدة الحبوب الاعتيادية لحصاد الذرة بعد تبديل مقدمتها او قد تربط حاصدة الذرة الخاصة بالساحبة ، وبأى شكل كانت فانها تتكون من وحدات يختلف بعضها عن وحدات الحاصدة وتشمل هذه الوحدات كلا من وحدة توجيه وضم النباتات ، وحدة القطف او الجني ، وحدة تقشير المرانيس ، وحدة التفريط ، اضافة الى الوحدات الاخرى المشابهة للحاصدة والتي تشمل التنظيف والتعبئة .

وحدة توجيه وضم النباتات :

وتكون بواقع وحدة توجيه واحدة لكل خط من خطوط الزراعة ، وتتكون (شكل ٢٠٤) من لوحين جانبيين منحدرين بحيث يشكل كل منهما زاوية يتراوح مقدارها بين ٣٠ - ٤٥ درجة مع المحور الافقي ، وينتهي كل لوح في المقدمة بطرف مدبب ويكون البعد بين الطرفين اكبر من مؤخرتهما وذلك