

جامعة تكريت

كلية الزراعة

قسم المكنان و الالات الزراعية

المادة الرسم الصناعي

المرحلة الثانية

قسم المكنان والالات الزراعية / الفصل الاول

مدرس المادة : أ.م.د.ثائر تركي عبد الكريم

المصادر

١ . الرسم الفني للمعدات الثقيلة / المملكة العربية السعودية

٢ . الرسم الفني / ميكانيكا الانتاج / المملكة العربية السعودية

٣ . الرسم الفني للتبريد وتكييف الهواء / المملكة العربية السعودية

٤ . الرسم الفني في تخصص تقنية اللحام / المملكة العربية السعودية

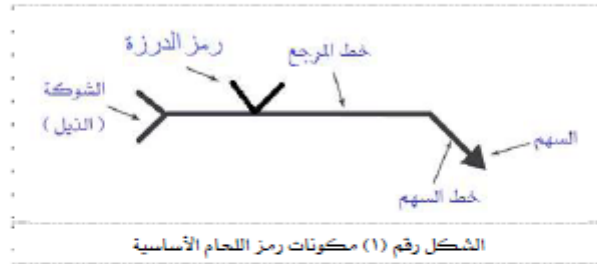
الرسم الصناعي ٧ / د. ثائر تركي عبد الكريم

المحاضرة السابعة

رموز اللحام و تطبيقاته

رموز اللحام

رمز اللحام هو إشارة أو علامة مختصرة تستخدم لتقل معلومات اللحام بين غرفة التصميم (المهندسون) وورشة العمل (القنيون). ويحتوي رمز اللحام على أربعة مكونات أساسية والموضحة في الشكل رقم (1) وهي كالتالي:



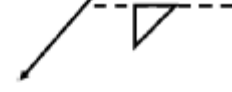
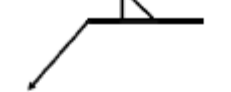
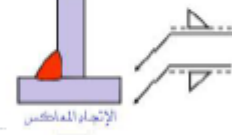
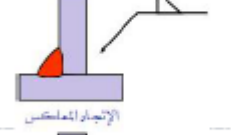
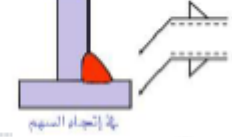
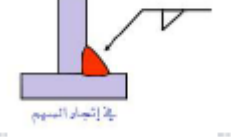
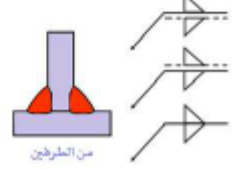
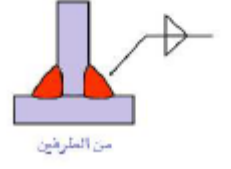
1. خط السهم : يُستخدم للإشارة إلى منطقة اللحام في الرسم .
2. خط المرجع (الإسناد) : يُستخدم لوضع معلومات اللحام الضرورية ويجب أن يلامس خط السهم ويُرسم أخفياً دائماً إلا عند الضرورة .
3. رمز الدرزة : وهو رمز تمثيلي يظهر شكل درزة اللحام المطلوبة (مثل $U \cdot V \cdot I \dots$).
4. المعلومات الإضافية (التكميلية) : وهي معلومات اختيارية مثل طريقة ونوع اللحام وأي معلومات إضافية ، وتكتب بعد الشوكية في الرمز .



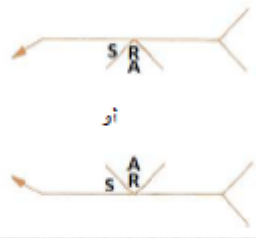
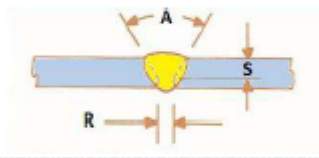
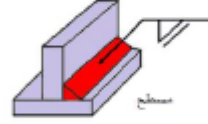
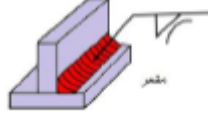
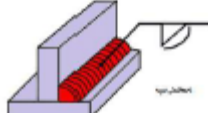
مقاييس رسم رموز اللحام :

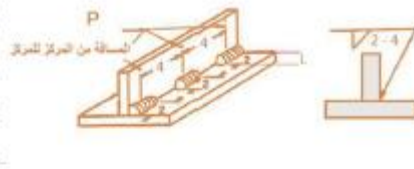

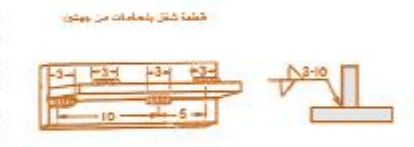
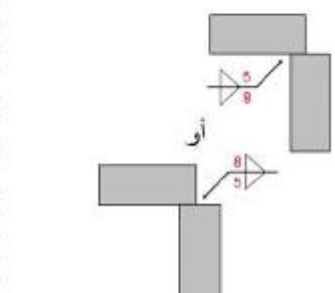
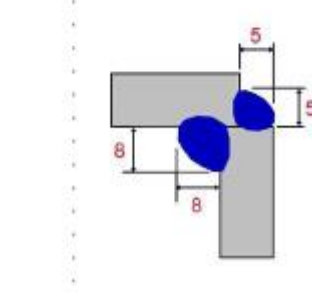
أشهر مقاييسين دوليين لرسم رمز اللحام هما :

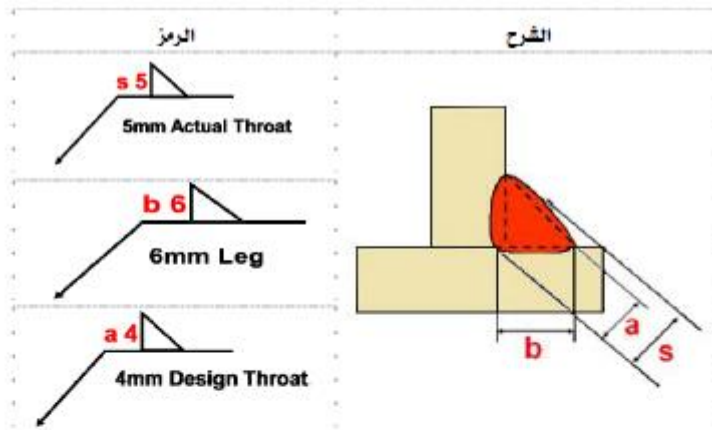
- 1- مقاييس AWS : هي المقاييس المعتمدة من قبل المنظمة الأمريكية للحام .
- 2- مقاييس ISO 2553 : هي المقاييس المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للمعايير .

الفرق بين المقياسين في رسم رموز اللحام:

ISO 2553	AWS
	
<p>يستخدم خط الإنساد (الخط الظاهر والخط المقطع) وذلك لتحديد جهة اللحام المطلوبة حسب اتجاه السهم كالتالي:</p> <p>1- إذا كان رمز الدرزة مرسوم في اتجاه الخط الظاهر، فإن اللحام يكون في نفس اتجاه السهم.</p> <p>2- إذا كان رمز الدرزة مرسوم في اتجاه الخط المقطع، فإن اللحام يكون في الاتجاه المعاكس للسهم.</p>	<p>يستخدم خط الإنساد لتحديد جهة اللحام المطلوبة وذلك حسب اتجاه السهم كالتالي:</p> <p>1- إذا كان رمز الدرزة تحت خط الإنساد، فإن اللحام يكون في نفس اتجاه السهم.</p> <p>2- إذا كان رمز الدرزة فوق خط الإنساد، فإن اللحام يكون في الاتجاه المعاكس للسهم.</p>
 <p>الاتجاه المعاكس</p>	 <p>الاتجاه المعاكس</p>
 <p>في اتجاه السهم</p>	 <p>في اتجاه السهم</p>
 <p>من الطرفين</p>	 <p>من الطرفين</p>
<p>المقاييس المعتمدة في حقيبة الرسم الفني هي مقاييس AWS</p>	





الرمز	الشرح
	رمز الدرزة الملقفة : هو عبارة عن دائرة ترسم عند نقطة لقاء خط السهم مع خط المرجح، ويُستخدم للدلالة على تنفيذ اللحام حول الجسم بالكامل .
	رمز موقع العمل : هو عبارة عن علم يرسم عند نقطة لقاء خط السهم مع خط المرجح، ويُستخدم للدلالة على تنفيذ اللحام في موقع العمل وليس داخل ورشة التصنيع .
	الرمز A يمثل زاوية المجرى (الحنز)، الرمز R يمثل قياس فتحة الجذر ، الرمز S يمثل عمق الشطف
	
	يختطف التشطيب النهائي للدرزة إلى :
	١- التشطيب المسطح.
	٢- التشطيب المقعر.
	٣- التشطيب المحدب.

الرمز	الشرح
	<p>يستخدم الرمزان (P) و (L) عندما يكون خط اللحام متقطعاً حيث أن :</p>
	<p>○ الرمز P. يُستخدم للدلالة على مقدار المسافة بين مركزي درزتي اللحام.</p>
	<p>○ الرمز L. يمثل طول الدرزة.</p>
	



أشكال درزات اللحام:

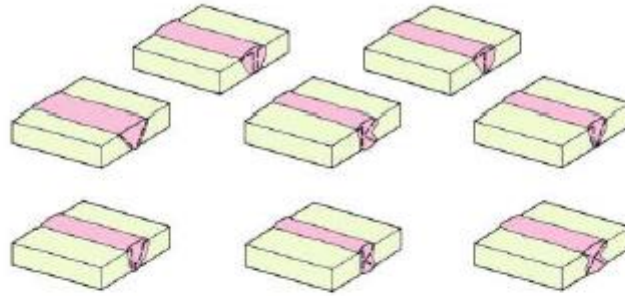
عند لحام قطعتين مع بعضهما، فإن شكل وصلة اللحام يختلف حسب وضعية القطعتين وهو ما يطلق عليه أشكال وصلات اللحام. فيمكن ان يأخذ شكل وصلة اللحام عدة أشكال ولكن سيتم التركيز على أشكال وصلات اللحام الأساسية وهي كالتالي:

تمثيلها الإيضاحي	وصلات اللحام الأساسية
	وصلة تقابلية (تتاكبية) : تأخذ درزة اللحام فيها عدة أشكال (...Y, U, V)
	وصلة تراكبية: أشهر شكل لدرزة اللحام هو المثلث
	وصلة الزاوية الداخلية (حرف T) : أشهر شكل لدرزة اللحام هو المثلث
	وصلة الزاوية الخارجية (الركنية): أشهر شكل لدرزة اللحام هو المثلث

أشكال درزات اللحام للوسلة التقابلية:

يختلف شكل درزة اللحام للوصلات التقابلية وذلك حسب سمك قطعة الشغل فكلما زاد سمك قطعة الشغل زادت الحاجة إلى توسيع فتحة المجرى لإدخال الإلكترود والحصول على تغلغل عميق وكامل، وكذلك يختلف شكل الدرزة حسب نوع ووضع اللحام المستخدم.

الشكل رقم (٢) يوضح الاختلاف في شكل درزات اللحام الثقابية .



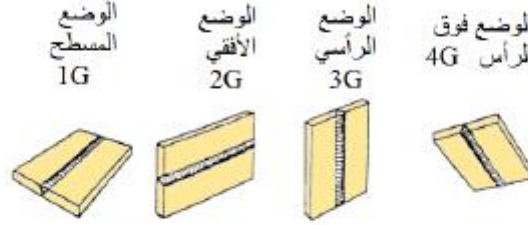
الشكل رقم (٢) أشكال درزات اللحام للوصلة الثقابية

الجدول التالي يوضح شكل مقطع درزات اللحام الثقابية المشهورة:

الرمز	الوصلة قبل اللحام	الوصلة بعد اللحام	الرمز	الوصلة قبل اللحام	الوصلة بعد اللحام
X			∩		
Y					
∩			V		
∇			∩		
K			X		
			Y		

أوضاع اللحام المختلفة:

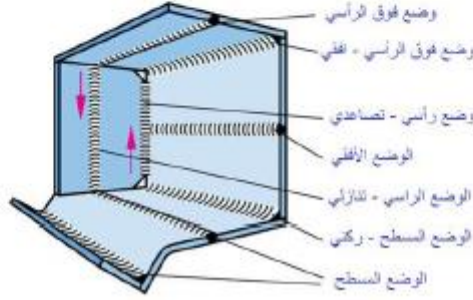
أوضاع اللحام هي وصف لحركة تكوين خط اللحام. وحسب مواصفات المنظمة الأمريكية للحام AWS، فإن أوضاع اللحام لها رموز خاصة للدلالة على الوضع فمقاراً يوضح الشكل (٣) رموز أوضاع اللحام للوصلات الثقبالية.



الشكل رقم (٣) - رموز أوضاع اللحام للوصلات الثقبالية

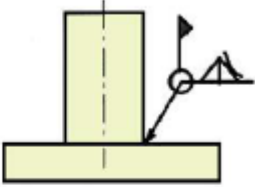
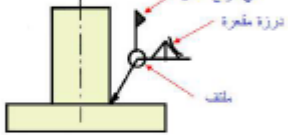

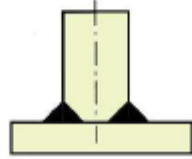
يختلف وصف وضع اللحام حسب التالي: (انظر للشكل رقم (٣))

١. اتجاه الحركة: يمين أو يسار - تصاعدي أو تنازلي.
٢. وضعية قطعتي الشغل: مسطح - أفقي - رأسي.
٣. وضع اللحام بالنسبة لفتي اللحام: فوق الرأس.



الشكل رقم (٤) أوضاع اللحام

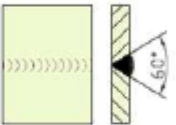
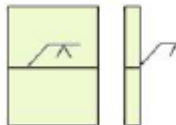
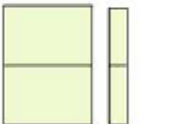
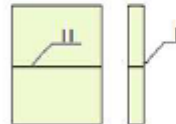
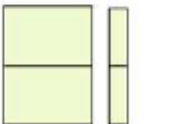
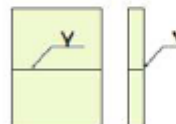
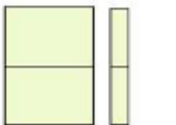
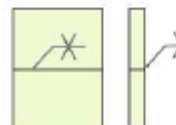
تمرين محلول:

	<p>التصيرين: اشرح معنى الرمز الموضح وخطوات تنفيذ.</p>
<p>الحل:</p>	
	<p>الرمز يبين :</p> <ul style="list-style-type: none"> • درزة ركنية مزدوجة. • سطحها مقعر. • ملف. • تلحم في موقع العمل.
	<p>حسب رمز اللحام فان المطلوب هو: -1 تجهيز طرف المسورة (القطعة العلوية) بفتح مجرى لحام (شطف الطرف) وذلك بالورشة.</p>
	<p>-2 نقل القطعتين لموقع العمل وإجراء اللحام حول المسورة بالكامل (ملف) على أن يكون سطح الدرزة مقعر</p>

تمارين عامة

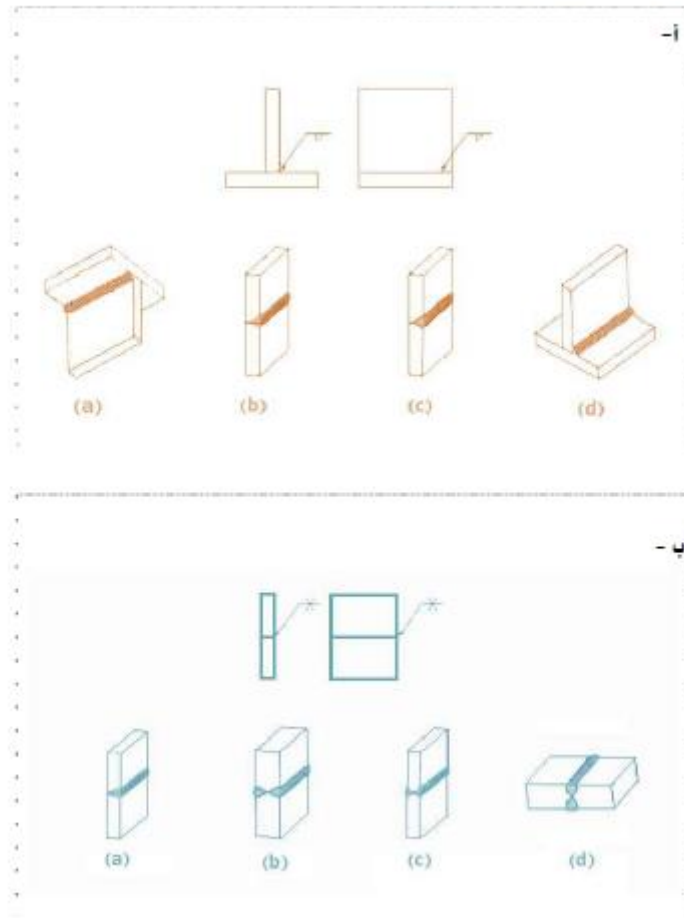
التصميم الأول:

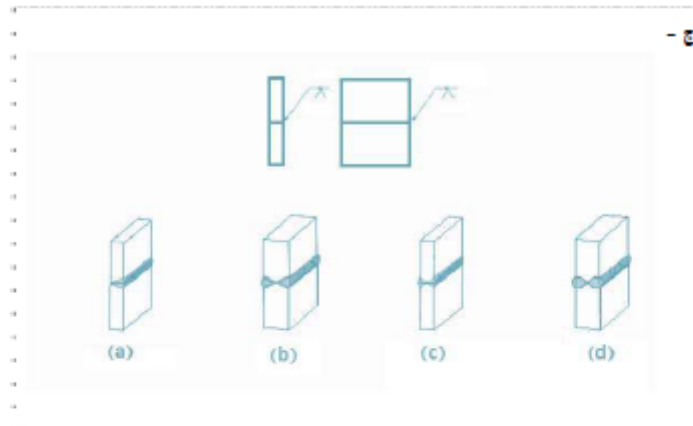
ارسم شكل اللحام الحقيقي بناءً على رمز اللحام الموضح على غرار المثال الأول المحلول.

تمثيل إيضاحي	تمثيل رمزي	شكل درزة اللحام التقابلية ورمزها
		وصلة حرف V V
		وصلة حرف U U
		وصلة حرف Y Y
		وصلة حرف X X

التمرين الثاني:

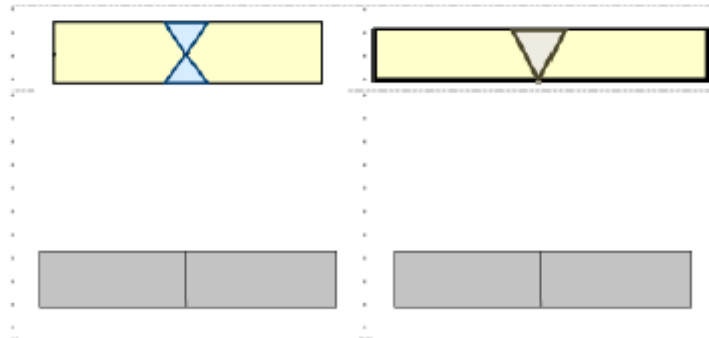
اختر الدرزة المناسبة للرمز الموضح ؟





التمرين الثالث:

ارسم الرموز المناسبة للتغيرات الإيضاحية المبينة ؟









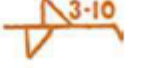

التمرين الرابع :

ارسم شكل اللحام الحقيقي بناءً على رمز اللحام الموضح على غرار المثال الأول المحلول.

البيان بالرسم	البيان بالرمز

التحرير الخامس:

اشرح معنى الرموز المبينة 5

شرح الرمز	الرمز
زاوية داخلية (حرف T) ملحومة بدوريات مقطوعة من الطرفين طول كل درزة 2mm والبعد بين منتصف كل درزتين 5mm	
	
	
	
	
	
	
	

التهرين السادس:

ارسم رمز اللحام على المسطّلين الرأسّي والجانبّي حسب الشكل الحقيقي لدرزة اللحام
الموضحة على غرار الشكل الأول. مساعدة: أشكال درزات اللحام بالتمرين هي :



رمز اللحام			الشكل الحقيقي لدرزة اللحام		

